



testo 635  
Appareil de mesure d'humidité/  
de température/de point de rosée sous pression

Mode d'emploi

fr

## Sommaire

	Recommandations générales .....	2
1.	Consignes de sécurité .....	4
2.	Utilisation conforme à l'application .....	5
3.	Description du produit .....	6
3.1	Éléments de commande et d'affichage .....	6
3.2	Interfaces .....	8
3.3	Alimentation électrique .....	8
4.	Mise en service .....	9
5.	Fonctionnement .....	10
5.1	Raccorder la sonde .....	10
5.2	Allumer/éteindre l'appareil .....	10
5.3	Rétro-éclairage .....	11
6.	Paramétrage .....	12
6.1	Menu configuration (CONF MENU) .....	12
6.1.1	Profil .....	12
6.1.2	Unités .....	13
6.1.3	Appareil .....	13
6.1.4	Sonde .....	14
6.1.5	Langue .....	17
6.2	Menu principal .....	17
6.2.1	Mémoire (Seulement 635-2) .....	19
6.2.2	Programme de mesure .....	20
6.2.3	Moyenne .....	21
6.2.4	Calcul .....	21
6.2.5	Matériaux .....	22
6.2.6	Impression cyclique (uniquement 635-1) .....	23
7.	Mesures .....	24
8.	Entretien et maintenance .....	27
9.	Questions-Réponse .....	28
10.	Caractéristiques techniques .....	29
11.	Accessoires / pièces de rechange .....	30






# Recommandations générales

*Ce chapitre donne des recommandations générales pour l'utilisation de ce document.*

*Ce document comporte des informations devant être prises en compte pour une utilisation efficace du produit en toute sécurité.*

Veillez, attentivement, prendre connaissance de ce document et familiarisez-vous avec le maniement du produit avant de l'utiliser. Conservez-le à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.

## Caractéristiques

Symboles	Signification	Observations
 Danger!	Signal : Danger !	Lisez attentivement les indications liées au signal et prenez toutes les mesures de sécurité indiquées! Des blessures graves peuvent être occasionnées, si vous ne prenez pas les mesures de sécurité indiquées
 Attention!	Signal : Attention !	Lisez attentivement les indications liées au signal et prenez toutes les mesures de sécurité indiquées! Des blessures légères ou des dégâts matériels peuvent être occasionnés si vous ne prenez pas les mesures de sécurité indiquées.
	Indication	Fournit des astuces et une aide efficace
>, 1, 2	Objectif de la manipulation	Indique l'objectif devant être atteint par les manipulations décrites par la suite. En cas de numérotation des manipulations, respectez l'ordre indiqué !
✓	Condition	La condition doit être remplie afin que la manipulation décrite puisse être réalisée.
, 1, 2, ...	Etape (de la manipulation)	Réalisez les étapes de la manipulation. En cas d'étapes numérotées, respectez l'ordre indiqué !
Texte	Texte affiché	Le texte apparaît sur l'affichage de l'appareil.
	Touche de fonction	Appuyez sur la touche
-	Résultat	Désigne le résultat d'une étape (précédente) d'une manipulation.
	Observation	Observation relative à une information détaillée ou supplémentaire.

## Présentation abrégée

Dans cette documentation, nous utiliserons une présentation abrégée pour décrire les étapes des manipulations (par exemple le fait d'appeler une fonction).

Exemple : Figurer les valeurs "Hold"

Étapes nécessaires :

- 1 Mise en route de l'appareil 
- 2 Validez avec la touche orange sous "Hold"
- 3 Valeurs figées ; "Hold" est affiché en haut à gauche de l'écran
- 4 Appuyer sur la touche orange sous "Act" pour désactiver la fonction "Hold"

# 1. Consignes de sécurité

*Ce chapitre fournit des règles générales devant absolument être respectées pour utiliser l'appareil en toute sécurité.*

## **Eviter les dommages matériels/corporels**

Ne réalisez pas de mesures avec l'appareil de mesure ou avec les capteurs sur ou à proximité d'éléments conducteurs.

Ne stockez jamais l'appareil/les cellules de mesure conjointement avec des solvants, n'utilisez pas de dessiccateur.

## **Assurer la sécurité du produit/Conserver le droit à la garantie**

Faites fonctionner l'appareil de mesure uniquement dans la limite des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques.

Utilisez l'appareil de mesure en fonction de sa vocation. Ne faites pas usage de la force.

Ne soumettez pas les poignées ni les éléments de raccordements à des températures supérieures à 70° C, si ceux-ci ne sont pas expressément prévus pour des températures supérieures. Les indications de température des capteurs/sondes ne sont basées que sur l'étendue de mesure des capteurs, pas des composants de la poignée.

N'ouvrez l'appareil de mesure que pour réaliser de l'entretien ou de la maintenance expressément décrit dans la notice d'utilisation. Procédez uniquement aux travaux d'entretien ou de maintenance décrits dans la notice d'utilisation. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange Testo.

## **Elimination selon les règles de l'art**

Déposez les accus défectueux/les piles vides aux endroits prévus à cet effet. (Centre de collecte)

Renvoyez le produit chez Testo au terme de sa durée d'utilisation. Nous assurons une élimination respectueuse de l'environnement.

## Appareils avec module radio, sondes radio 915.00 MHz FSK

Attention:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question.

Remarque-1:

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des dispositifs numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives quand l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement crée, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions du manuel du fabricant, être la cause d'interférences avec la réception radio et de télévision.

Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne va pas se reproduire dans une installation particulière. Si l'équipement crée des interférences nocives pour la réception radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et l'éteignant, vous êtes encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changez l'orientation de l'antenne de réception ou déplacez-la.
- Augmentez la distance entre le récepteur et l'équipement.
- Branchez l'équipement et le récepteur dans des prises de circuits différents.
- Consultez votre fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour de l'aide supplémentaire.

Remarque-2:

Utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nocives
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris celles qui peuvent gêner son fonctionnement.

## 2. Utilisation conforme à l'application

*Ce chapitre donne les domaines d'application pour lesquels le produit est prévu. N'utilisez le produit que dans les domaines pour lesquels il est conçu. En cas de doute, vérifiez auprès de testo.*

Le testo 635 est un appareil de mesure compact pour la mesure de la température, de l'humidité et des points de rosée sous pression.

Le produit a été conçu pour les tâches/domaines suivants :

- Mesure de climatisation de locaux ou en industrie.
- Paramétrage et contrôle de centrales de traitement d'air
- Mesure d'humidité des matériaux
- Mesure du point de rosée sous pression dans les systèmes d'air comprimé

Le produit ne doit pas être utilisé dans les domaines suivants :

- Dans les milieux explosifs.
- Pour les mesures de diagnostics médicaux

## 3. Description du produit

Ce chapitre fournit un aperçu des composants du produit et de ses fonctions.

### 3.1 Éléments de commande et d'affichage

#### Aperçu



- ① Interface USB, Infrarouge
- ② Affichage (possibilité de rétro-éclairage)
- ③ Touche de fonction
- ④ Verso : Compartiment module radio et piles, aimants de fixation puissants.



Attention!

#### Champ magnétique!

Peut présenter des risques pour la santé des personnes portant un stimulateur cardiaque. Conserver une distance d'au moins 15 cm entre le stimulateur cardiaque et l'appareil.



#### Champ magnétique!


Garder une distance de sécurité avec les appareils sensibles aux phénomènes magnétiques (par exemple écrans, ordinateurs, cartes de crédit)

- ⑤ Connecteurs sondes

#### Fonctions des touches






Touche	Fonction
	Touche de fonction (3x) : La fonction dépend du positionnement effectif des touches
	Modifier l'affichage de la 1ère ligne. En mode configuration : Augmenter la valeur, sélectionner une option
	Modifier l'affichage de la 2ème ligne. En mode configuration : Diminuer la valeur, sélectionner une option
	Imprimer les données Seulement 635-1: Si la fonction impression cyclique est activée la série de mesure programmée démarre.
	Allumer l'appareil, Allumer/éteindre le rétro-éclairage de l'affichage Eteindre l'appareil (maintenir appuyé)

## Touches de fonctions (dépend du profil et des paramétrages)

Affichage	Signification
	Ouvrir menu principal
<b>OK</b>	Confirmer
<b>ESC</b>	Quitter
<b>Hold</b> / <b>ACT</b>	Figurer les valeurs / Actualiser
<b>Reset</b>	Reset des Min/Max
<b>Moyenne</b>	Ouvrir menu "Moyenne temporelle"
<b>Protocole</b>	Ouvrir " Protocole de mesure "
<b>Dép.</b>	Commencer la série de tests (635-2 uniquement)
<b>Arrêt</b>	Terminer la série de tests (635-2 uniquement), Fin du cycle d'impression (635-1 uniquement)
<b>Mém.</b>	Mémoriser les valeurs (uniquement 635-2)
<b>Matériel</b>	Ouvrir menu " Matériel "
<b>Radio</b>	Ouvrir menu " Radio " (Radio)

fr

## Éléments d'affichage importants

Symboles	Signification
	Autonomie (uniquement en utilisation pile/accu) : <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 segments sont affichés dans le symbole de la pile : la pile est pleine</li> <li>· Aucun segment n'apparaît dans le symbole de la pile : la pile de l'appareil est quasiment vide</li> </ul>
 (clignote)	Fonction Imprimer : les données de mesure sont envoyées à l'imprimante.
 , 	Canal de mesure N° : Canal 1, canal 2.
	Si l'un des canaux de mesure est une sonde radio, le symbole radio clignote en plus du N° de canal

## 3.2 Interfaces

### Interface infrarouge

L'interface infrarouge dans la partie supérieure de l'appareil permet d'envoyer les valeurs mesurées vers l'imprimante Testo.

### Interface USB

Le bloc secteur (accessoire) peut être connecté via l'interface USB afin d'alimenter l'appareil de mesure.

Appareils avec mémoire : Les caractéristiques des mesures et de l'appareil peuvent être échangées avec un PC via l'interface USB.

### Connecteurs pour sondes

Les connecteurs pour sondes dans la partie inférieure de l'appareil permettent de raccorder des sondes de mesure.

### Module radio (Accessoires)

**i** Les modules radio et les sondes radio ne peuvent être utilisés que dans le pays correspondant aux fréquences homologuées (Voir info sortie radio).

Le module radio permet de raccorder jusqu'à trois sondes radio.

## 3.3 Alimentation électrique

L'alimentation électrique est réalisée par trois piles mignon (comprises dans la livraison), voire d'un bloc accu, voire d'un bloc secteur (accessoires).

Il n'est pas possible de charger l'accu dans l'appareil.

**i** Lors d'une utilisation de l'appareil avec un bloc secteur, insérez des piles dans l'appareil afin d'éviter sa coupure en cas de panne de courant.



## 4. Mise en service

*Ce chapitre décrit les étapes nécessaires à la mise en service du produit.*

➤ **Insérer les piles/accus et le module radio (accessoires) :**

- 1** Dévissez les deux vis au dos de l'appareil et retirez le couvercle du compartiment pile.
- 2** Insérez les piles/accus (3xmignon) dans le compartiment pile. Respectez la polarité !
- 3** Insérez le module radio (accessoire) dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à l'encliquetage. Respectez la rainure de guidage.
- 4** Positionnez le couvercle du compartiment piles, appuyez et fixez en serrant les deux vis.

## 5. Fonctionnement

*Ce chapitre décrit les manipulations devant souvent être effectuées lors de l'utilisation du produit.*

### 5.1 Raccorder la sonde

#### Sonde avec connecteur

Les sondes avec connecteur doivent être raccordées avant d'allumer l'appareil afin qu'elles puissent être reconnues par l'appareil de mesure.

Raccordez la fiche de la sonde dans le connecteur de l'appareil de mesure.

#### Sonde radio

**i** Les modules radio et les sondes radio ne peuvent être utilisés que dans le pays correspondant aux fréquences homologuées (Voir info sortie radio).

Un module radio (accessoire) est nécessaire pour utiliser des sondes radio. Le module radio doit être raccordé avant d'allumer l'appareil, afin qu'il puisse être reconnu par l'appareil de mesure.

Chaque sonde radio dispose d'un N° d'identification ; celui-ci doit être paramétré dans le mode configuration.

⇒ cf. Chapitre SONDES p. 14

### 5.2 Allumer/éteindre l'appareil

➤ Allumer l'appareil :

Appuyer sur  .

- L'affichage des valeurs apparaît à l'écran : La valeur de mesure actuelle est affichée ou ----- apparaît, si aucune valeur de mesure n'est disponible.

Appareil avec mémoire : Le lieu de mesure actif est affiché (ligne supérieure)

-ou-

L'appareil est allumé pour la première fois, un reset a été lancé ou l'alimentation a été interrompue pendant une longue période :

- la fonction LANGUAGE s'ouvre.  
⇒ cf. Chapitre LANGUAGE, p. 17.

➤ **Eteindre l'appareil :**

Maintenez  appuyé (env. 2 s) jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

## 5.3 Rétro-éclairage

➤ **Allumer/éteindre le rétro-éclairage :**

- ✓ L'appareil est allumé

Appuyez sur .




## 6. Paramétrage

*Ce chapitre décrit les étapes nécessaires pour adapter les appareils de mesure aux applications spécifiques.*

### 6.1 Menu configuration (CONF MENU)

*Le menu configuration présente les paramètres de base de l'appareil de mesure.*

#### > Ouvrir le menu configuration :

- ✓ L'appareil est en mode aperçu de mesure  
Maintenez  appuyé (env. 2s) jusqu'à ce que CONF MENU. soit affiché.
- i** Avec  vous remontez d'un niveau de menu. Pour quitter le menu de configuration, appuyez plusieurs fois  jusqu'à ce que l'appareil passe en menu aperçu.

#### 6.1.1 Profil





L'appareil dispose de profils d'utilisateurs prédéfinis, adaptés à des domaines d'utilisations spécifiques.

Les paramètres des profils influencent les points suivants dans le mode mesure :

- Affectation des touches de fonction
- Nombre de fonctions disponibles
- Structure du menu principal

En profil standard toutes les fonctions sont disponibles. Dans les profils d'utilisateurs, les fonctions disponibles sont réduites en fonction des besoins afin d'offrir un accès plus rapide.

#### > Paramétrage du profil:

- ✓ Le menu configuration est ouvert, CONF MENU. apparaît.
- 1** Profil → .
- 2** Sélectionnez le profil souhaité avec  /  et validez avec .

## 6.1.2 Unités

Systèmes prédéfinis et possibilités de paramétrages individuels :

Grandeurs de mesure	Système ISO	Système US	Paramétrages individuels
Température	°C	°F	°C, °F
Pression	hPa	inchH2O	mbar, Pa, hPa, kPa, inchH2O

fr

### ➤ Paramétrer les unités :

- ✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît
- 1 Unités → .
- 2 Sélectionnez ISO/US (paramétrage système) ou une grandeur de mesure (paramétrage individuel) avec  /  et validez avec .
- 3 Paramétrez l'unité souhaitée ou le système d'unités avec  /  et validez avec .

## 6.1.3 Appareil

### ➤ Afficher les données appareil:

- ✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU apparaît.
- 1 Appareil →  → Don. App. → .
- La version ainsi que le numéro de série de l'appareil sont affichés.

### Date / heure

#### ➤ Paramétrer la date / l'heure :

- ✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît.
- 1 Appareil →  → Date/heure → .
- 2 Paramétrer la valeur pour année avec  /  et validez avec .
- 3 Paramétrez les autres valeurs tel que décrit à l'étape 2.

### Type de pile

Pour garantir un affichage correct de la capacité de pile, il est nécessaire de paramétrer le type de pile utilisé.

#### ➤ Paramétrer le type de pile :

- ✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît.
- 1 Appareil →  → Typ. pile → .
- 2 Sélectionnez pile ou accu avec  /  et validez avec OK .

## Auto OFF

Si Auto OFF est enclenché, l'appareil s'éteint après 10 mn de non activation de touche. Exception : lorsqu'une impression cyclique (appareil sans mémoire) ou un programme de mesure (appareil avec mémoire) sont actifs.

### ➤ Activer/désactiver Auto/OFF :

✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît.

1 Appareil →  → Auto OFF → .

2 Sélectionnez auto/off avec  /  et validez avec .

## Reset

En réalisant un reset, les valeurs paramétrables en mode configuration repassent en paramétrage usine. Exception : L'identification, langage, date/heure,.

### ➤ Réaliser le reset :

✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît.

1 Appareil →  → Reset → .

2 Réalisez le reset avec  ou interrompez avec .

## Paramétrer la fonction d'impression min. / max.

Si pr MinMaxAuto est activée, Les valeurs minimum et maximum sont automatiquement imprimées avec les valeurs mesurées

### ➤ Eteindre la fonction pr MinMax:

✓ La configuration du menu est allumée, CONF MENU apparaît.

1 Appareil →  → pr MinMax → .

2 Choisir On ou Off avec  /  et validez avec .

## 6.1.4 Sonde

### Radio

**i** Les modules radio et les sondes radio ne peuvent être utilisés que dans le pays correspondants aux fréquences homologuées (Voir info sortie radio).

Un module radio (accessoire) est nécessaire pour utiliser des sondes radio.

L'appareil peut établir une liaison avec trois sondes radio au maximum.

Chaque sonde radio dispose d'une identification. Celle-ci est composée des 3 derniers chiffres de la référence de l'article et de la position du commutateur de la sonde radio (H ou L).

➤ **Paramétrer la sonde radio :**

- ✓ Un module radio (accessoire) est inséré dans l'appareil.  
⇒ cf. chapitre MISE EN SERVICE, p. 9.
- ✓ Le menu configuration est ouvert, CONF MENU. apparaît
- ✓ La sonde radio s'allume et la fréquence de transmission est réglée à 2 mesures par seconde (cf. Conseils d'utilisation de la sonde radio).

1 Sonde →  → Radio → .

2 Sélectionnez le N° de canal souhaité pour la sonde radio avec  /  (F.1, F.2, ou F.3) et validez avec .

- L'appareil recherche les sondes radio allumées dans la zone de réception.
- L'ID de la sonde radio trouvée est affichée.

Si aucune sonde radio n'a été trouvée, les causes possibles peuvent être les suivantes :

- La sonde radio n'est pas allumée ou la pile de la sonde est vide.
- La sonde radio se trouve hors de la portée de l'appareil de mesure.
- Des sources parasites gênent la transmission (par ex. Béton armé, éléments métalliques, murs ou d'autres barrières entre récepteur et émetteur, d'autres émetteurs de même fréquence, de forts champs électromagnétiques).

Si nécessaire : éliminez les causes possibles gênant la transmission.

Il est également possible de procéder à une saisie manuelle de l'ID-sonde.

→ Procédez à la saisie manuelle de l'ID-sonde avec  / .

3 Avec  /  sélectionnez la sonde devant être affectée au N° de canal sélectionné.

4 Affectez la sonde radio affichée avec  ou sortez de la fonction avec , sans changer la configuration de la sonde.

### Calibrage sonde d'humidité

La fonction n'est disponible qu'en cas de raccordement d'une sonde d'humidité.

Les valeurs de calibrage peuvent être repassées en paramétrage usine (Reset). Il est possible de réaliser un calibrage en 2 points.

#### ➤ Réaliser un reset des valeurs de compensation :

✓ Le menu configuration s'ouvre, CONF MENU. apparaît.

1 Sonde →  → Compensation → .

2 Sélectionnez Reset avec  /  et validez avec 2x

- Les valeurs de calibrage repassent en paramétrage usine.

#### ➤ Réaliser le calibrage :

✓ Le menu configuration s'ouvre, Config. apparaît.

1 Sonde →  → Compensation → .

2 Sélectionnez le point de compensation P1 ou P2 avec  /  et validez avec 2x

3 Introduisez la sonde d'humidité dans le milieu de référence et attendez le temps de stabilisation.

- La valeur de mesure actuelle de l'humidité ainsi que le point de calibrage (valeur théorique) sont affichés.

4 Démarrez le menu calibrage avec .

5 Enregistrez le calibrage avec  ou interrompez avec

### TC-Type

Les différentes courbes caractéristiques des sondes utilisées peuvent être sélectionnée dans l'appareil.

#### ➤ Paramétrage du type de sonde :

✓ Le menu configuration est activé.

1 Sonde →  → TC-Type → .

2 Sélectionner le type de sonde avec les  /  et valider avec



## 6.1.5 Langue

### ➤ Paramétrer la langue :

✓ Le menu configuration s'ouvre, Config. apparaît.

1 Appareil → Language → .

2 Sélectionnez la langue souhaitée avec  /  et validez avec .

fr

## 6.2 Menu principal

*Dans le menu principal sont réalisés des paramétrages permettant d'adapter l'appareil de mesure aux tâches de mesures respectives*

**i** L'appareil dispose de profils d'utilisateurs pouvant être adaptés à des domaines d'utilisation spécifiques.

⇒ cf. Chapitre Profil, p. 12.

Le paramétrage des profils influence le nombre de fonctions disponibles ainsi que la structure du menu principal.

L'ordre décrit dans ce chapitre pour appeler les différentes fonctions dans le menu principal est basé sur le paramétrage Standard du profil. En cas de paramétrage d'un autre profil, l'ordre permettant d'appeler certaines fonctions peut être différent, ou la fonction peut ne pas être disponible dans le profil paramétré. Certaines fonctions ne sont disponibles que lorsqu'une sonde est connectée ou lorsque'une sonde radio est allumée et configurée.

### Aperçu des menus testo 635-1

Profil	Détail menu	Fonctions
Standard	Calculs	Activer/désactiver les calculs teneur en eau, point de rosée, température humide, activer/désactiver température différentielle, régler le facteur " Alpha "
	Matériaux	Activer .....
	Impression cyclique	Activer/désactiver l'impression cyclique
Matériaux	Moyenne	Effectuer une moyenne temporelle/ponctuelle
	Calculs	Activer/désactiver le calcul de teneur en eau, point de rosée, température psychrométrique, température différentielle, régler le facteur " Alpha "
	Impression cyclique	Activer/désactiver l'impression cyclique
Radio	Calculs	Activer/désactiver le calcul de teneur en eau, point de rosée, température psychrométrique, température différentielle, régler le facteur " Alpha "
	Matériaux	Activer courbe matériel
	Impression cyclique	Activer/désactiver l'impression cyclique

## Aperçu des menus testo 635-2



Profil	Détail menu	Fonctions
Standard	Mémoire	Gestion des lieux de mesure, imprimer, effacer mémoire
	Programme	Configurer/activer/désactiver programme
	Moyenne	Effectuer une moyenne temporelle/ponctuelle
	Calculs	Activer/désactiver le calcul de teneur en eau, point de rosée, température psychrométrique, température différentielle, régler le facteur " Alpha "
	Matériaux	Activer courbe matériel
Matériaux	Mémoire	Gestion des lieux de mesure, imprimer, effacer mémoire
	Programme	Configurer/activer/désactiver programme
	Moyenne	Effectuer une moyenne temporelle/ponctuelle
	Calculs	Activer/désactiver le calcul de teneur en eau, point de rosée, température psychrométrique, température différentielle, régler le facteur " Alpha "
Radio	Mémoire	Gestion des lieux de mesure, imprimer, effacer mémoire
	Programme	Configurer/activer/désactiver programme
	Moyenne	Effectuer une moyenne temporelle/ponctuelle
	Calculs	Activer/désactiver le calcul de teneur en eau, point de rosée, température psychrométrique, température différentielle, régler le facteur " Alpha "
	Matériaux	Activer courbe matériel

## ➤ Ouvrir le menu principal :

- ✓ L'appareil est en mode mesures.

Appuyez sur 

- Le menu est affiché.

- i** Avec  vous remontez chaque fois d'un niveau de menu. Pour quitter le menu principal, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que l'appareil soit passé en mode mesures.

## 6.2.1 Mémoire (Seulement 635-2)

### Info

La mémoire disponible est affichée.

### Lieu de mesure

Le lieu de mesure actif peut être modifié. Il est possible de créer jusqu'à 99 lieux de mesure. La désignation numérique des lieux de mesure (01-99) peut être modifiée en un texte de votre choix (max 10 caractères) via le logiciel PC

#### ➤ Sélectionner un lieu de mesure :

- ✓ Le menu principal est ouvert, Menu apparaît.
- 1 Mémoire →  → Lieu de mesure → .
- 2 Sélectionnez le lieu de mesure à activer avec  /  et validez avec .

### Protocole

Les protocoles de mesure enregistrés peuvent être imprimés via l'interface IR grâce à l'imprimante Testo (accessoire)

#### ➤ Imprimer un protocole de mesure :

- ✓ Le menu principal est ouvert, Menu apparaît..
- 1 Mémoire →  → Protocole → .
- 2 Sélectionnez le protocole à imprimer avec  / .
- 3 Démarrez l'impression du protocole de mesure avec .

### Effacer

L'ensemble de la mémoire avec tous les protocoles de mesure peut être effacé.

#### ➤ Effacer la mémoire:

- ✓ Le menu principal est ouvert, Menu apparaît.
- 1 Mémoire →  → Effacer → .
- 2 Effacez l'ensemble de la mémoire avec .

## 6.2.2 Programme de mesure

Une programme de mesure peut être activé/désactivé :

Désignation	Description
MAN	Programme de mesure désactivé : les valeurs mesurées peuvent être enregistrées manuellement
AUTO	Programme de mesure automatique : la fréquence de mesure (min. 1sec) ainsi que le nombre de valeurs mesurées peuvent être paramétré librement

### ➤ Désactiver un programme de mesure :

✓ Le menu principal est ouvert, Menu apparaît.

1 Programme de mesure → .

2 Sélectionnez MAN avec  /  et validez avec .

- L'appareil passe en aperçu de mesure.

### ➤ Programmer la série de mesure AUTO et activer :

✓ Le menu principal s'ouvre, Menu apparaît..

1 Programme de mesure → .

2 Sélectionnez AUTO avec  /  et validez avec .

La fréquence de mesure est paramétrée dans l'ordre suivant : heures / minutes/secondes.

3 Paramétrez la fréquence de mesure en heures avec  /  et validez avec .

4 Paramétrez la fréquence de mesure en minutes et secondes de la même manière qu'à l'étape 3.

5 Paramétrez le nombre de valeurs de mesure avec  /  et validez avec .

- L'appareil passe en mode mesures.

## 6.2.3 Moyenne

- i** La fonction Calcul de valeur moyenne est uniquement disponible dans le menu du testo testo 635-2. Pour le testo 635-1, la fonction Calcul de valeur moyenne est activée via la touche Fonction. Pour activer le calcul de moyenne, se référer au chapitre Mesures, p. 24.

fr

## 6.2.4 Calcul

Lorsque le calcul est activé, d'autres grandeurs avec des valeurs calculées peuvent être affichées à partir des degrés d'une sonde. Celles-ci sont affichées en tant que canaux de mesure supplémentaires dans le mode de mesure.

Pour réaliser le calcul, quelques canaux de mesure doivent être disponibles.

Les grandeurs suivantes peuvent être calculées :

- Teneur en eau (en pourcentage de poids par rapport à la masse sèche du matériau)
- Point de rosée (En dessous de 0°Ctd/32°Ftd les points de givre et de gel sont affichés.)
- Température psychrométrique.

Le coefficient de transfert thermique (**Alpha**) nécessaire pour calculer le coefficient K peut être paramétré.

Il est également possible de calculer la différence entre deux canaux de mesure (**Delta**). Ceci n'est possible que si les canaux de mesure sélectionnés ont les mêmes unités.

### ➤ Activer/désactiver le calcul des valeurs :

✓ Le menu principal est ouvert, **Menu** apparaît..

1 Calcul. → .

2 Sélectionnez les grandeurs devant être activées/désactivées avec  /  et validez avec .

3 Sélectionnez ON (activer) ou OFF (désactiver) avec  /  et validez avec .

### ➤ Saisir le coefficient de transfert thermique (Alpha) :

✓ Le menu principal est ouvert, **Menu** apparaît.

1 Calcul. →  → Alpha → .

2 Sélectionnez la valeur avec  /  et validez avec .

➤ **Activer le calcul différentiel (Delta) :**

- ✓ L'appareil se trouve en mode mesures.
- 1 Sélectionnez les canaux de mesure Avec  et  à partir desquels la différence doit être calculée.
- 2 Ouvrir le menu principal avec .
- 3 Calcul → .
- 4 Sélectionnez Delta avec  /  et validez avec .

## 6.2.5 Matériaux

Les valeurs (par ex. humidité des matériaux) se rapportent en partie à certaines propriétés des matériaux. Elles sont intégrées dans la mesure par le biais de courbes caractéristiques enregistrées. 10 matériaux ayant des courbes caractéristiques typiques sont enregistrés dans les réglages d'usine de l'appareil.

De nouveaux matériaux peuvent être attribués et les courbes adaptées via le logiciel (uniquement 635-2).

**i** Lorsque la sonde à champ de dispersion 0636 6160 est connectée, les courbes caractéristiques enregistrées dans la sonde sont automatiquement consultées. Celles-ci sont déterminées de manière fixe et ne peuvent pas être modifiées par le biais du logiciel. Voir le mode d'emploi de la sonde.

Matériaux stockés par défaut:

Affichage	Matériel	Affichage	Matériel
C-Surface	Sulphate de calcium brut	V-tuile	Brique pleine
Z-Surface	Ciment brut	H-bois	Bois de construction dur
K-pierre	Chaux	W-bois	Bois de construction souple
beton	Béton	P-beton	Béton-gaz
I-tuile	Brique haute isolation	P-plaque	Panneau de copeaux

➤ **Activer les courbes caractéristiques des matériaux :**

- ✓ Le menu principal s'ouvre, **Menu** apparaît.
- 1 Matériel → .
- 2 Sélectionnez le matériel souhaité avec  /  et validez avec .

## 6.2.6 Impression cyclique (uniquement 635-1)

La fonction impression cyclique peut être activée/désactivée. Il est possible de programmer une série de mesure pour une impression cyclique. Ceci permet de relever des valeurs mesurées (max. 999) selon une cadence prédéfinie (min. 1 mn). Les valeurs mesurées sont alors envoyées vers l'imprimante testo.

fr

### ➤ Activer impression cyclique/ Programmer série de mesure :

✓ Le menu principal est ouvert, **Menu** apparaît.

1 Impression cyclique → .

2 Sélectionnez  /  Eteindre (Désactiver) ou Allumer (Activer) et validez avec .

La cadence d'impression est paramétrée dans l'ordre suivant : minute/heure

3 Sélectionnez la cadence en minutes avec  /  et validez avec .

4 Procédez au paramétrage des heures de la même manière qu'à l'étape 3.

5 Paramétrez le nombre de données de mesure avec  /  et validez avec .

- L'appareil passe en mode mesure.
- Les séries de mesures sont programmées ; le cycle d'impression peut commencer avec .

## 7. Mesures

*Ce chapitre décrit les étapes nécessaires pour réaliser des mesures avec ce produit.*

En fonction de la grandeur devant être mesurée, diverses sondes doivent être raccordées et enregistrées (sonde radio).

Certaines sondes nécessitent un temps de préchauffage jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à mesurer.

Pour calculer le coefficient K, il est nécessaire de paramétrer le coefficient de transfert thermique (Alpha).

⇒ cf. Chapitre CALCUL, p. 21.

Pour le calcul du facteur U, merci de se rapporter à la documentation jointe à la sonde de température pour calcul du facteur U (0614 1635).

Si l'humidité du matériau est mesurée simultanément avec une sonde à champ de dispersion et une sonde d'humidité radio, la sonde radio doit être connectée et le matériau approprié doit être sélectionné. Ensuite, l'appareil doit être éteint, la sonde à champ de dispersion connectée et le matériau pour la sonde à champ de dispersion doit être sélectionné une fois l'appareil reconnecté.

### ➤ Réaliser des mesures :

- ✓ L'appareil est en mode mesure.
- ✓ Le programme de mesure AUTO n'est pas activé (uniquement 635-2).  
Positionnez la sonde et lisez les valeurs mesurées.

### ➤ Modifier l'affichage de la ligne du canal de mesure supérieur :

Appuyez sur 

### ➤ Modifier l'affichage de la ligne inférieure du canal de mesure, afficher les valeurs max-/min dans la ligne supérieure du canal de mesure :

Appuyez sur 

- L'affichage se déroule dans l'ordre suivant :

- Canaux de mesure disponibles
- Valeur maximale dans la ligne supérieure de l'affichage
- Valeur minimale dans la ligne supérieure de l'affichage
- Ligne inférieure de mesure éteinte



➤ **Effacer les valeurs Max/Min :**

Toutes les valeurs minimales et maximales respectives de tous les canaux sont désactivées.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que la valeur maximale ou la valeur minimale soit affichée.
- 2 Effacer les valeurs Max/Min avec .

➤ **Figurer les valeurs de mesure (Profil Standard uniquement):**

Appuyez sur .

Repassez aux valeurs de mesures actuelles avec .

➤ **Enregistrer la valeur mesurée (uniquement 635-2):**

Appuyez sur .

- Un protocole de mesure comportant les valeurs mesurées de tous les canaux disponibles est créé pour le lieu de mesure actif.

➤ **Réaliser une moyenne temporelle :**

La détermination de la moyenne est réalisée sous forme de valeur moyenne glissante, les valeurs individuelles ne sont pas affichées.

- 1 635-1: Appuyez sur , 635-2:  → Moyenne → .
- 2 temporelle → .
- 3 Démarrez la détermination de la moyenne avec .  
Arrêtez la détermination de la moyenne avec .

➤ **Réaliser la détermination d'une moyenne ponctuelle :**


La détermination de moyenne est réalisée sous forme de valeur moyenne glissante, les valeurs individuelles ne sont pas affichées

- 1 635-1: Appuyez sur  635-2:  → Moyenne → .
- 2 ponctuelle → .
- 3 Démarrez la détermination de la moyenne avec .  
Arrêtez la détermination de la moyenne avec .

➤ **Réaliser une série de mesures AUTO (uniquement 635-2):**

✓ L'appareil est en mode mesure et la série de mesures AUTO est activée.


1 Démarrez la série de mesure avec .

- La série de mesures démarre. Les valeurs mesurées sont conservées.
- La série de mesures se déroule jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par  ou jusqu'à ce que le critère de fin intervienne (nombre de valeurs mesurées atteint).
- Les valeurs de mesures sont enregistrées dans un procès verbal.

➤ **Réaliser une impression cyclique (uniquement 635-1):**

✓ L'appareil est en mode mesure et l'impression cyclique est activée.

Démarrez l'impression cyclique avec .

- La série de mesures démarre. Les valeurs mesurées sont transmises à l'imprimante testo.
- La série de mesures se déroule jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par  ou jusqu'à ce que le critère de fin intervienne (nombre de valeurs mesurées atteint).

## 8. Entretien et maintenance

*Ce chapitre décrit les étapes contribuant au maintien des fonctionnalités et à la prolongation de la durée de vie du produit.*


fr

### ➤ Nettoyage du boîtier :

En cas de salissure, nettoyez le boîtier avec un linge humide (eau savonneuse). N'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage forts !

### ➤ Remplacement des piles/accus :

**i** Pour éviter toute perte de données (suppression des valeurs enregistrées dans l'appareil) pendant le remplacement de la batterie :


- Eteindre l'appareil avant de remplacer la batterie.  
Recommandation : Alimenter l'appareil en courant au moyen du bloc d'alimentation (accessoire).
- S'assurer que la touche  n'est pas actionnée pendant le remplacement de la batterie.

✓ L'appareil doit être éteint.

- 1 Dévissez les deux vis au dos de l'appareil et retirez le couvercle du compartiment pile.
- 2 Retirez les piles/accus vides et insérez des piles/accus neuves/neufs (3 x mignon) dans le compartiment pile. Respectez la polarité !
- 3 Positionnez le couvercle du compartiment piles et serrez les deux vis.

## 9. Questions-Réponse

*Ce chapitre donne des réponses à des questions fréquemment posées.*

Question	Causes possibles	Solutions possibles
 clignote	· La pile de l'appareil est presque vide	· Remplacez la pile de l'appareil.
L'appareil s'éteint automatiquement.	· La fonction Auto Off est activée. · La capacité résiduelle de la pile est trop faible.	· Désactivez la fonction. · Remplacez la pile.
Affichage : -----	· Sonde non raccordée.  · Communication avec la sonde radio interrompue  · Casse de sonde	· Eteignez l'appareil, raccordez la sonde puis rallumez l'appareil. · Allumez la sonde radio, si nécessaire, identifiez la sonde à nouveau · Veuillez contacter votre revendeur ou votre SAV testo.
Affichage : uuuu	· Passage sous l'étendue de mesure admissible.	· Respectez l'étendue de mesure admissible.
Le paramétrage de l'appareil n'est plus correct	· L'alimentation électrique a été interrompue pendant une période prolongée	· Reconfigurer l'appareil

Au cas où nous n'aurions pu répondre à votre question, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au Service Après-vente testo. Vos contacts figurent en fin de document ou sur web page [www.testo.com/service-contact](http://www.testo.com/service-contact)

# 10. Caractéristiques techniques

## Etendue de mesure et précision

Paramètres/ type de sonde	Etendue de mesure	Précision ( $\pm 1$ digit)	Résolution
Température/ Type K/T	-200...+1370°C (Type K)	$\pm 0.3^\circ\text{C}$ (-60.0...+60.0 °C)	0.1°C
	-200...+400°C (Type T)	$\pm 0.2^\circ\text{C} + 0.5\%$ vm (étendue restante)	
	-328...+2498°F (Type K)	$\pm 0.6^\circ\text{F}$ (-76.0...+140.0°F)	0.1°F
	-328...+752°F (Type T)	$\pm 0.4^\circ\text{F} + 0.5\%$ vm (étendue restante)	
Humidité relative/ Sonde d'humidité	0...+100%HR	Fonction de la sonde	0.1%HR
Pression/Capteur de pression absolue	0...+2000hPa	Fonction de la sonde	0.1hPa

## Autres caractéristiques de l'appareil

Caractéristiques	Valeurs
Raccord sonde	1x fiche Omega, 1x mini fiche DIN, module radio (accessoire)
Mémoire	Uniquement 635-2 : 99 lieux de mesure max, jusqu'à 10 000 valeurs mesurées (en fonction du nombre de lieux de mesure, de protocoles et de canaux de mesure)
Alimentation	3x piles mignon (incluses à la livraison) ou accus (accessoire) ou bloc secteur via connexion (accessoire)
Boîtier	ABS/TPE/Métal
Type de protection	IP54
Dimensions	225 x 74 x 46 mm
Température d'utilisation	-20...+50°C
Température de stockage	-30...+70°C
Cadence de mesure	2 valeurs par seconde
Directive européenne	2004/108/CEE
Garantie	appareil : 2 ans

# 11. Accessoires / pièces de rechange

*Ce chapitre décrit les accessoires et pièces de rechange importants pour les appareils*

Description	Référence
<b>Sondes</b>	
Sonde d'immersion/pénétration étanche (TC type K)	0602 1293
Sonde de contact étanche avec tête de mesure élargie pour surfaces planes (Tc type K)	0602 1993
Sonde d'ambiance robuste (TC type K)	0602 1793
Sonde d'humidité/température 12mm	0636 9735
Poignée pour sonde d'humidité/température avec cordon de sonde pour mesure/ajustement du capteur d'humidité (uniquement testo 435-2/ -4)	0430 9735
Sonde de pression absolue 2000hPa	0638 1835
Sonde de mesure de température de rosée en réseau d'air comprimé	0636 9835
Sonde de température spéciale "Facteur U"	0614 1635
Sonde à champ de dispersion	0636 6160
<b>Divers</b>	
Bloc secteur (5VDC, 500mA) avec prise européenne	0554 0447
Set accumulateurs pour appareil (4 accus Ni-MH inclus) avec prise internationale, 100-240V, 300mA, 50/60Hz, 12VA	0554 0610

Pour une liste détaillée d'accessoires ou pièces détachées, merci de vous reporter aux catalogues et brochures correspondantes ou sur notre site internet : [www.testo.fr](http://www.testo.fr)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**testo** AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (07653) 681-0

Fax: (07653) 681-100

E-Mail: [info@testo.de](mailto:info@testo.de)

Internet: <http://www.testo.com>

[www.testo.com](http://www.testo.com)