**MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE**
**Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21**
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

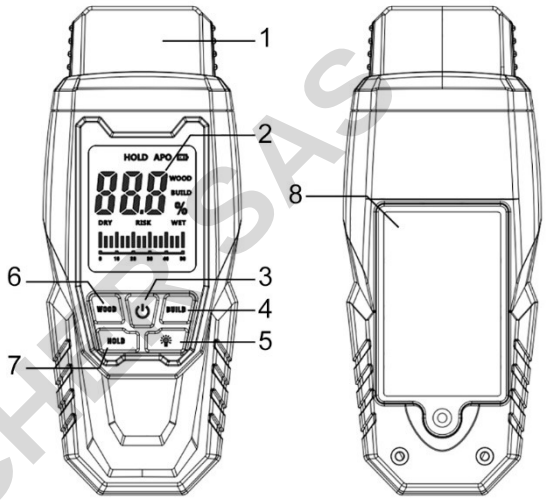
**Notice d'emploi – Ref 1271SI – Mesureur humidité matériaux**

## 1- SECURITE

Cet appareil est homologué CE et satisfait aux directives européennes en vigueur.

Avant la mise en service, veuillez lire l'intégralité du mode d'emploi, il contient des remarques importantes.
Cet appareil n'est pas étanche. Ne pas le soumettre à la pluie, ni l'immerger.
Si l'instrument est sale, il est conseillé de le nettoyer en utilisant un tissu doux et humide, avec si besoin un détergent ménager. Ne jamais utiliser de détergents acides ou de dissolvants pour le nettoyage. Nettoyer l'écran uniquement avec un tissu doux et sec.
Pour obtenir de meilleurs résultats, placer l'appareil au préalable dans l'environnement dans lequel il effectuera la mesure.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects, matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou du non-respect des consignes de sécurité ! De tels cas entraînent l'annulation de la garantie. Cet appareil a quitté l'usine dans un état technique de sécurité irréprochable. Pour maintenir cet état et garantir un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité d'utilisation et de stockage habituels des instruments électroniques de mesure. Cet instrument n'est pas un jouet, il est destiné à être utilisé par une personne qualifiée.



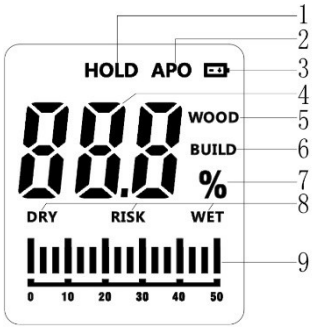

2- Caractéristiques

-Humidité bois : 6,0 à 100% / ± 2%
-Humidité matériaux : 0,2 à 2,0% / ± 0,1%
-Pointes détection jusqu'à 10mm
-Rétro-éclairage
-Extinction automatique
-Conditions d'utilisation : 0 à 50°C
-Conditions de stockage : -10 à 60°C
-Humidité de stockage : < 80%RH
-D : 103x54x28 mm / 140 g
-Piles : 3xAAA

## 3- DESCRIPTION

**Appareil**
1- Capot capteur
2- Affichage LCD
3- Bouton POWER On/Off
4- Bouton MATERIAUX (BUILD)
5- Bouton Rétro-éclairage
6- Bouton Mode BOIS (WOOD)
7- Bouton HOLD
8- Trappe de pile

**Afficheur**
1- Fonction HOLD
2- Fonction Extinction Automatique
3- Batterie faible
4- Valeur mesurée
5- Mode BOIS (WOOD)
6- Mode MATERIAUX (BUILD)
7- Pourcentage d'humidité
8- Icône d'humidité
9- Bargraph d'humidité




## 4- fonctionnement

-Appuyer sur le bouton POWER (3) pour allumer l'appareil. Appuyer et maintenir le bouton POWER (3) pour éteindre l'appareil.

-Choisir le matériau correspondant à la mesure en appuyant sur le bouton WOOD (6) pour les mesures dans du bois, ou sur le bouton BUILD (4) pour les mesures dans des matériaux de constructions (béton, ciment, plâtre…).
-Pendant la mesure, le bargraph représente le niveau d'humidité mesuré, accompagné de l'icône DRY (sec), Risk (risque d'humidité) ou WET (humide). Si l'humidité mesurée est au niveau WET (humide), un signal sonore retentit.

-Appuyer sur le bouton HOLD (7) pour figer une mesure à l'écran. Appuyer de nouveau pour revenir à la mesure courante.

-Appuyer et maintenir le bouton HOLD (7) pour activer/désactiver l'extinction automatique. Le symbole « APO » s'affiche à l'écran lorsque l'extinction automatique est activée. L'appareil s'éteint alors automatiquement au bout de 10 minutes sans action.

-Appuyer sur le bouton Rétro-éclairage (5) pour allumer/éteindre le rétro-éclairage de l'affichage.

*Note : appuyer sur le bouton WOOD, BUILD ou HOLD allume également le rétro-éclairage.*

## 8- CHANGEMENT DES FUSIBLES

-Si le symbole de pile faible s'affiche à l'écran, il faut changer les piles.
-Dévisser la trappe de piles et insérer 3 piles neuves de type AAA - LR03 (1,5 V) en veillant à respecter la polarité.

*Note : veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.*

DOMINIQUE OUTSCHEFF SAS

RoHS CE